SRX-R515升级操作手册

Ver 1.21.0

注意!!!

升级前重要检查

- 1)升级期间,确保投影机和排风机电源开关一直打开.
- 2)升级期间投影机必须处于<u>待机</u>状态,注意不是<u>关灯</u>状态. (否则投影机部分不会升级)
- 3)确保系统状态为正常,没有任何报警提示.IMB指示灯状态为绿灯常亮。
- 4)升级过程分两步,每一步升级一个文件包,都需要重新启动,共需要30-40 分钟,建议预留1小时以上,包含预备及检查时间。
- 5)升级后请马上开灯,并做放映功能检查。

升级工具

- 预备高质量优盘一个(不小于4G),格式化,拷贝2个升级包文件.建议放在根目录下,不要拷贝其他文件,以免选择错误.
- 文件清单:
 - 升级文件共2个,以Ver 1.21.0版本为例,如下:
 - (1) update_R515P_toolpkg-UUM_1.21.o.uuf------升级工具包(约10.2兆)
 - (2) update_R515P_v1.21.o-FORCE_UPDATE.uuf------升级主文件(约151兆)
- 建议准备多个优盘,可同时升级多台机器,以节省时间.


2014/11/24

1)打开投影机和排风机电源开关,启动并登录服务器,

(用户名: trsetup, 密码: setup)

- 2) 切勿点灯, 如果灯已经在点亮状态, 请切换至待机 (不是关灯)状态, 并等待冷却完毕, 投影机后面板MAIN和LAMP指示灯, 变为红灯常亮 (待机状态).
- 3)检查系统处于正常状态, 无任何警告信息, 投影机后面板 IMB指示灯为绿灯常亮状态.

4) 点击配置→点击系统→点击更新→点击启动统一更新管理器

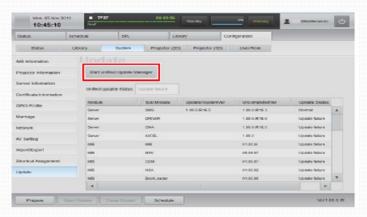


5) 确认后进入管理器登陆界面.

用户名: uumuser (全小写)

密码:(请向索尼技术人员咨询)



6)进入统一更新管理器界面,所有操作均在标记区域内

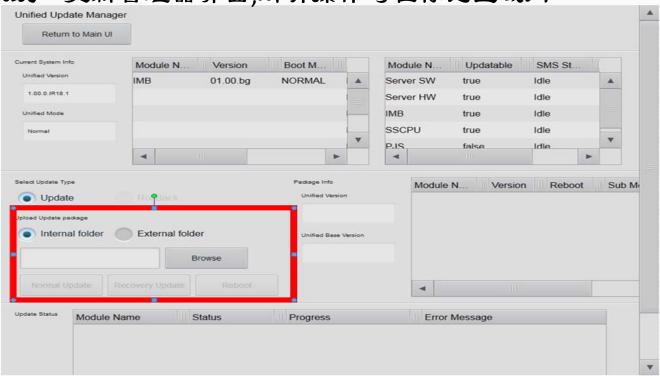

- 7) 将预先制作的升级专用优盘插入服务器前面板USB 1接口
- 8) 点击<u>Browse</u>(浏览), 点选优盘中相应位置的升级工具包文件, 以Ver 1. 21. 0为例.) 文件名: update_R515P_toolpkg-UUM_1.21.o.uuf
- 9)点击Normal Update(正常升级)或 Recovery Update(覆盖升级)
- 10) 界面下方出现一个绿色进度条,Toolpkg文件较小,约10秒钟后达到100%, 此时Reboot (重新启动)按键被激活
- 11)点击Reboot (重新启动)按键,重启系统.
- 12)重启完毕,.登录服务器,

(用户名: trsetup,密码:setup)

- 13) 点击配置→点击系统→点击更新→点击启动统一更新管理器
- 14) 确认后进入管理器登陆界面.

用户名: uumuser (全小写)

密码:(请向索尼技术人员咨询)

- 15)点击Browse(浏览),点选优盘中的升级主文件,以Ver 1.21.0为例. 文件名: update_R515P_v1.21.o-FORCE_UPDATE.uuf
- 16) 点击Normal Update(正常升级) 或 Recovery Update(覆盖升级)
- 17) 确认界面下方出现4个绿色进度条,主文件较大,等待约20-30分钟后达到100%,
- 此时Reboot (重新启动)按键被激活
- 18)点击Reboot (重新启动)按键,重启系统.
- 19)重启完毕,.登录服务器,

(用户名: trsetup,密码:setup)

2014/11/24

20) 执行点灯操作,注意!

Ver 1.21.0版本首次点灯约需5分钟左右, 因为系统会对投影机 灯电源部分进行软件升级, 在此期间, 系统会有警告提示信息, 不要 关闭电源或操作设备. 直至灯泡点亮, 系统状态正常.

21)检查投影机及服务器各项功能.

恭喜!升级完成!

补充说明

如果设备由于维修的原因,更换了IMB,服务器,投影机或其中的某些电路板,可能会造成系统设备之间软件版本不匹配报警,

在此情况下,请确认再次升级以解决.

2014/11/24